



OPERATOR'S MANUAL ADDENDUM

P320

FIGURE 1

Under some conditions, the unit may not deliver a nail when the air pressure dial is turned to the MAXIMUM pressure setting. The user may need to decrease the pressure setting for desired operation. (Refer to **Setting the Air Pressure** in the operator's manual page 9.)

FIGURE 2

NOTICE:

Remove battery pack before performing any of the steps described below.

Driving too deeply into the material, excess debris, or jammed nails may lead to a driver blade being stuck at its bottom position.


The driver blade can usually be returned to its operating position by depressing the work contact element against a scrap piece of wood and squeezing the trigger.

If this does not automatically return the drive blade into the tool, remove the battery and refer to the figure 2 and instructions in the operators manual on removing a jammed nail.

(Refer to **Removing a Jammed Brad Nail** in the operator's manual page 10.)


**For Ryobi Customer Service
call 1-800-525-2579.**

Fig. 1

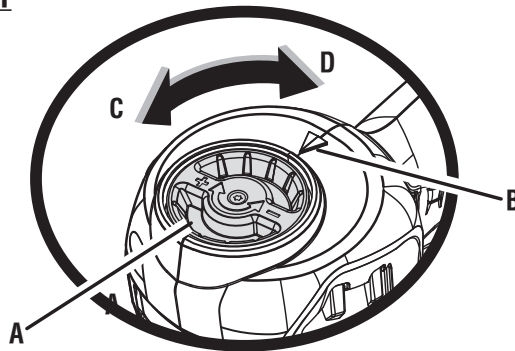

- A - Air pressure dial (cadran de pression d'air, cuadrante de presión de aire)
- B - Index arrow (flèche repère, flecha indicadora)
- C - Decrease pressure (réduire la pression, disminuir la presión)
- D - Increase pressure (augmenter la pression, aumentar la presión)

Fig. 2

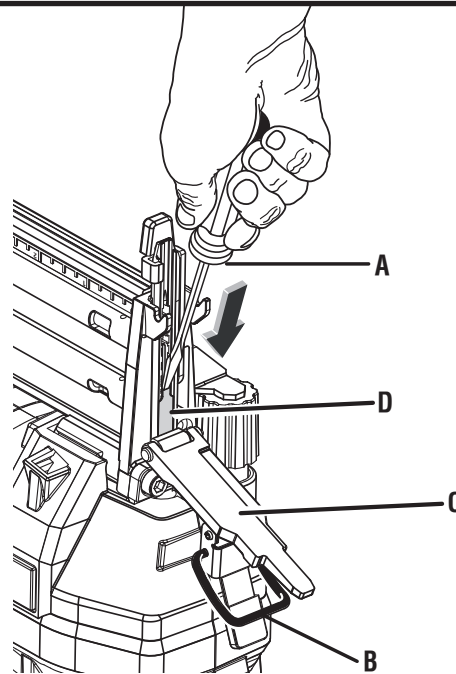

- A - Screwdriver (tournevis, destornillador)
- B - Latch (loquet, pestillo)
- C - Jam release (déblocage, soltador)
- D - Driver blade (lame d'entraînement, hoja de empuje)

ONE WORLD TECHNOLOGIES, INC.
1428 Pearman Dairy Road, Anderson, SC 29625
USA
1-800-525-2579 • www.ryobitools.com
A subsidiary of Techtronic Industries Co., Ltd.
OTC: TTNDY



ADDENDA DU MANUEL D'UTILISATION

P320

FIGURE 1

Sous certaines conditions, il est possible que l'outil ne tire pas de clou si le cadran de pression d'air est tourné vers le réglage de pression MAXIMALE. L'utilisateur devra diminuer le réglage de pression selon le fonctionnement désiré. (Consulter le chapitre **Réglage de la pression d'air** à la page 10 du manuel d'utilisation.)

FIGURE 2

AVIS :

Retirer le bloc-piles avant d'exécuter l'une des étapes décrites ci-dessous.

Un enfoncement trop profond dans le matériau, une quantité excessive de débris ou des clous coincés peuvent provoquer le blocage de la lame d'entraînement vers le bas.

La lame d'entraînement peut habituellement être remise en position de fonctionnement en appuyant sur l'élément de contact contre un échantillon de bois et en appuyant sur la gâchette.

Si la lame d'entraînement ne se réinsère pas automatiquement dans l'outil, retirer le bloc-piles et consulter la figure 2 et les instructions de déblocage de clous dans le manuel d'utilisation.

(Consulter le chapitre **Retrait d'un clou à parquet coincé** à la page 12 du manuel d'utilisation.)

Pour communiquer avec le service à la clientèle de Ryobi, composer le 1-800-525-2579.



APÉNDICE DEL MANUAL DEL OPERADOR

P320

FIGURA 1

En determinadas condiciones, es posible que la unidad no pueda aplicar un clavo cuando se lleve el indicador de presión de aire al ajuste MÁXIMO de presión. Es posible que el usuario deba reducir el ajuste de presión para la operación deseada. (Consulte la sección **Ajuste de la presión de aire** en la página 10 del manual del operador.)

FIGURA 2

AVISO:

Retire el paquete de baterías antes de efectuar cualquiera de los pasos que se describen a continuación.

El exceso de profundidad de clavado, el exceso de residuos o los clavos atorados pueden hacer que la hoja de empuje se atore en su posición inferior.

Usualmente, se podrá hacer regresar la hoja de empuje a su posición operativa ejerciendo presión sobre el elemento que entra en contacto con la pieza de trabajo contra un trozo de madera de desecho y presionando el gatillo.

Si con esto la hoja de empuje no regresa automáticamente al interior de la herramienta, retire la batería y consulte la figura 2 y las instrucciones del manual del operador para retirar clavos atorados.

(Consulte la sección **Cómo quitar un clavo de puntilla atascado** en la página 12 del manual del operador.)

Para comunicarse con el Servicio de atención al cliente de Ryobi, llame al 1-800-525-2579.